



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 52—1999

---

## 弹簧管式一般压力表、 压力真空表和真空表

Bourdon Tube Pressure Gauge、Pressure-Vacuum Gauge

and Vacuum Gauge for General Use

1999-12-22发布

2000-04-01实施

---

国家质量技术监督局发布

# 弹簧管式一般压力表、压力 真空表和真空表检定规程

Verification Regulation of Bourdon  
Tube Pressure Gauge、Pressure-Vacuum  
Gauge and Vacuum Gauge for General Use

JJG 52—1999  
代替 JJG 52—1987  
JJG 337—1983

本规程经国家质量技术监督局于 1999 年 12 月 22 日批准，并自 2000 年 04 月 01 日起施行。

归口单位：全国压力计量技术委员会  
主要起草单位：上海市检测技术所  
上海市计量测试技术研究院  
参加起草单位：浙江红旗仪表厂  
上海市检测技术所

本规程委托全国压力计量技术委员会负责解释

**本规程主要起草人：**

宣家荣 (上海市检测技术所)

戴孝华 (上海市计量测试技术研究院)

**参加起草人：**

周方龙 (浙江红旗仪表厂)

戴根娣 (上海市检测技术所)

## 目 录

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1 范围.....                  | ( 1 ) |
| 2 概述.....                  | ( 1 ) |
| 3 计量性能要求.....              | ( 1 ) |
| 3.1 压力表的准确度等级和允许误差.....    | ( 1 ) |
| 3.2 示值误差.....              | ( 1 ) |
| 3.3 回程误差.....              | ( 1 ) |
| 3.4 轻敲位移.....              | ( 2 ) |
| 3.5 指针偏转平稳性.....           | ( 2 ) |
| 4 通用技术要求.....              | ( 2 ) |
| 4.1 外观.....                | ( 2 ) |
| 4.2 零位.....                | ( 3 ) |
| 5 计量器具控制.....              | ( 3 ) |
| 5.1 首次检定、后续检定和使用中检验 .....  | ( 3 ) |
| 5.2 检定条件.....              | ( 3 ) |
| 5.3 检定项目和检定方法.....         | ( 4 ) |
| 5.4 检定结果的处理.....           | ( 6 ) |
| 5.5 检定周期.....              | ( 6 ) |
| 附录 A 压力表检定记录基本格式 .....     | ( 7 ) |
| 附录 B 压力表检定不合格通知书内页格式 ..... | ( 8 ) |
| 附录 C 压力表允许误差计算值一览表 .....   | ( 9 ) |

## 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程

本规程参照国际法制计量组织 101 号国际建议《带有弹性敏感元件的压力表、真空表和压力真空表（普通仪表）》，采用了符合我国国情的部分内容，并保留原规程 JJG 52—1987 和 JJG 337—1983 中行之有效的内容。

### 1 范围

本规程适用于测量范围上限为（-0.1~1000）MPa 系列弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表（以下简称压力表）的首次检定、后续检定和使用中检验。

### 2 概述

压力表主要用于液体、气体与蒸气压力和真空的测量。

压力表的工作原理是弹簧管在压力和真空作用下，产生弹性变形引起管端位移，其位移通过机械传动机构进行放大，传递给指示装置，再由指针在刻有法定计量单位的分度盘上指出被测压力或真空量值。

### 3 计量性能要求

#### 3.1 压力表的准确度等级和允许误差

压力表的准确度等级和允许误差及其关系见表 1。

表 1

| 准 确 度 等 级 | 允许误差%（按量程的百分数计算） |      |                    |      |
|-----------|------------------|------|--------------------|------|
|           | 零 位              |      | 量程上限的<br>(90~100)% | 其余部分 |
|           | 带止销              | 不带止销 |                    |      |
| 1         | 1                | ±1   | ±1.6               | ±1   |
| 1.6 (1.5) | 1.6              | ±1.6 | ±2.5               | ±1.6 |
| 2.5       | 2.5              | ±2.5 | ±4                 | ±2.5 |
| 4         | 4                | ±4   | ±4                 | ±4   |

注：使用中的 1.5 级压力表允许误差按 1.6 级计算，准确度等级可不更改。

#### 3.2 示值误差

在测量范围内，示值误差应不大于表 1 所规定的允许误差。

#### 3.3 回程误差

在测量范围内，回程误差应不大于表 1 所规定的允许误差绝对值。

### 3.4 轻敲位移

轻敲表壳后，指针示值变动量应不大于表 1 所规定的允许误差绝对值的 1/2。

### 3.5 指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动和卡住现象。

## 4 通用技术要求

### 4.1 外观

#### 4.1.1 外形

4.1.1.1 压力表的零部件装配应牢固、无松动现象。

4.1.1.2 新制造的压力表涂层应均匀光洁、无明显剥脱现象。

4.1.1.3 压力表应装有安全孔，安全孔上须有防尘装置（不准被测介质逸出表外的压力表除外）。

4.1.1.4 压力表按其所测介质不同，在压力表上应有表 2 中规定的色标，并注明特殊介质的名称。氧气表还必须标以红色“禁油”字样。

表 2

| 测压介质      | 色标颜色 |
|-----------|------|
| 氧         | 天蓝色  |
| 氢         | 深绿色  |
| 氨         | 黄色   |
| 氯         | 褐色   |
| 乙炔        | 白色   |
| 其它可燃性气体   | 红色   |
| 其它惰性气体或液体 | 黑色   |

#### 4.1.2 标志

分度盘上应有如下标志：制造单位或商标；产品名称；计量单位和数字；计量器具制造许可证标志和编号；真空应有“-”号或“负”字；准确度等级；出厂编号。

#### 4.1.3 读数部分

4.1.3.1 表玻璃应无色透明，不应有妨碍读数的缺陷和损伤。

- 4.1.3.2 分度盘应平整光洁，各标志应清晰可辨。  
 4.1.3.3 指针指示端应能覆盖最短分度线长度的 $1/3\sim2/3$ 。  
 4.1.3.4 指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。

#### 4.1.4 测量上限量值数字

测量上限量值数字应符合如下系列中之一：

$1\times10^n$ ,  $1.6\times10^n$ ,  $2.5\times10^n$ ,  $4\times10^n$ ,  $6\times10^n$ 。

式中：n是正整数、负整数或零。

#### 4.1.5 分度值

分度值应符合如下系列中之一：

$1\times10^n$ ,  $2\times10^n$ ,  $5\times10^n$

式中：n是正整数、负整数或零。

#### 4.1.6 准确度等级

1, 1.6, 2.5, 4。

### 4.2 零位

4.2.1 带有止销的压力表，在无压力或真空时，指针应紧靠止销，“缩格”应不得超过表1规定的允许误差绝对值。

4.2.2 没有止销的压力表，在无压力或真空时，指针应位于零位标志内，零位标志应不超过表1规定的允许误差绝对值的2倍。

## 5 计量器具控制

### 5.1 首次检定、后续检定和使用中检验

首次检定、后续检定和使用中检验的压力表，计量性能和技术要求应符合本规程3.1~3.5和4.1~4.2的要求。

#### 5.2 检定条件

##### 5.2.1 标准器

###### 5.2.1.1 对标准器的误差要求

标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的 $1/4$ 。

###### 5.2.1.2 可供选用的标准器如下：

- a) 弹簧管式精密压力表和真空表；
- b) 活塞式压力计；
- c) 活塞式压力真空计；
- d) 液体压力计；
- e) 其它符合标准器误差要求的压力计量标准器。

###### 5.2.2 辅助设备可供选用的如下：

- 5.2.2.1 压力校验器、真空校验器；
- 5.2.2.2 手掀泵、电动泵、真空泵；
- 5.2.2.3 油一气、油一水隔离器；

5.2.2.4 电接点信号发讯设备；

5.2.2.5 高阻表：500V.DC，2.5 级；

5.2.2.6 超高压力表安全防护罩。

### 5.2.3 环境条件

5.2.3.1 环境温度：(20±5)℃

5.2.3.2 环境相对湿度：不大于 85%

5.2.3.3 环境压力：大气压

5.2.3.4 压力表应在 5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.3.3 环境条件下至少静置 2h 方可检定。

### 5.2.4 检定用工作介质

5.2.4.1 测量上限不大于 0.25MPa 的压力表，工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体。

5.2.4.2 测量上限 (0.25~250) MPa 的压力表，工作介质为无腐蚀性的液体。

5.2.4.3 测量上限为 (400~1000) MPa 的压力表，为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器所要求使用的工作介质。

## 5.3 检定项目和检定方法

### 5.3.1 外观

用目力观测，应符合 4.1 的要求。

### 5.3.2 零位

用目力观测，应符合 4.2 的要求。

### 5.3.3 示值误差，回程误差和轻敲位移的检定

5.3.3.1 标准仪器与压力表使用液体为工作介质时，它们的受压点应基本上在同一水平面上。如不在同一水平面上，应考虑由液柱高度差所产生的压力误差。

5.3.3.2 压力表的示值应按分度值的 1/5 估读。

### 5.3.3.3 示值检定方法

压力表的示值检定按标有数字的分度线进行。检定时逐渐平稳地升压（或降压），当示值达到测量上限后，切断压力源（或真空源），耐压 3 min，然后按原检定点平稳地降压（或升压）倒序回检。

### 5.3.3.4 示值误差

对每一检定点，在升压（或降压）和降压（或升压）检定时，轻敲表壳前、后的示值与标准器示值之差均应符合 3.2 的要求。

### 5.3.3.5 回程误差

对同一检定点，在升压（或降压）和降压（或升压）检定时，轻敲表壳后示值之差应符合 3.3 的要求。

### 5.3.3.6 轻敲位移

对每一检定点，在升压（或降压）和降压（或升压）检定时，轻敲表壳后引起的示值变动量均应符合 3.4 的要求。

### 5.3.3.7 指针偏转平稳性

在示值误差检定过程中，用目力观测指针的偏转，应符合 3.5 的要求。

#### 5.3.4 压力真空表真空部分的检定

5.3.4.1 压力测量上限为 (0.3~2.4) MPa。真空部分检定：疏空时指针应能指向真空方向。

5.3.4.2 压力测量上限为 0.15MPa，真空部分检定两点示值。

5.3.4.3 压力测量上限为 0.06MPa，真空部分检定三点示值。

5.3.4.4 真空表按当地大气压 90% 以上疏空度进行耐压检定。

#### 5.3.5 几种压力表的附加检定

##### 5.3.5.1 氧气压力表的无油脂检查

为了保证安全，在示值检定前、后应进行无油脂检查。检查方法是：将纯净的温开水注入弹簧管内，经过摇晃，将水甩入盛有清水的器具内，如水面上没有彩色的油影，则认为没有油脂。

##### 5.3.5.2 带检验指针压力表的检定

先将检验指针与示值指针同时进行示值检定，并记录读数，然后使示值指针回到零位，对示值指针再进行示值检定。各检定点两次升压示值之差均应不大于允许误差的绝对值。示值检定中，轻敲表壳时检验指针不得移动。

##### 5.3.5.3 双针双管或双针单管压力表的检定

先检查双针双管压力表两管的连通性，两管不应连通。检查方法是：将其中一只接头装在校验器上，加压至测量上限，该指针应指到测量上限；另一指针应在零位，此时另一只接头上不应有油渗出，即两管不连通。然后通过三通接头安装压力表进行示值检定。双针双管或双针单管压力表还应检查两指针示值之差，其差值应不大于允许误差的绝对值。两指针应互不影响。

为便于识别，两接头上应分别涂以与两指针颜色相同的油漆。

##### 5.3.5.4 电接点压力表的检定

###### a) 绝缘电阻检验

用直流工作电压为 500V 的高阻表接在电接点压力表接线端子与外壳之间，测量时应稳定 10 s 后读数，应不小于  $20 \text{ M}\Omega$ （环境温度为  $15^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ ，相对湿度不大于 80%）。

###### b) 设定点偏差和切换差检定

——对每一个设定点应在升压和降压两种状态下进行设定点偏差检定。

——上限设定在量程的 50% 及 75% 附近两点，下限设定在量程的 25% 及 50% 附近两点。

——使设定指针位于设定值上，平稳缓慢地升压或降压（指示指针接近设定值时的速度每秒应不大于量程的 1%），直至信号接通或断开为止。在标准器上读取压力值为上切换值或下切换值。

###### ——设定点偏差

设定点的示值（即设定值）与信号切换时压力值之差应符合表 3 规定。

表 3

| 准确度等级     | 设定点偏差的允许值%（以量程百分数计算） |         |
|-----------|----------------------|---------|
|           | 直接作用式                | 磁助直接作用式 |
| 1         | ±1                   |         |
| 1.6 (1.5) | ±1.6                 | ±0.5~±4 |
| 2.5       | ±2.5                 |         |

#### ——切换差

在同一设定点上，压力表信号接通与断开时（切换时）的实际压力值之差，应符合如下规定：

直接作用式，应不大于示值允许误差的绝对值；

磁助直接作用式，应不大于量程的 3.5%。

#### 5.4 检定结果的处理

5.4.1 检定合格的压力表，发给“检定证书”，证书上给出合格的准确度等级。用于强制检定的压力表并附有封印标记。

5.4.2 检定不合格的压力表，发给“检定不合格通知书”，并注明不合格项目和内容（见附录 B）。

#### 5.5 检定周期

压力表的检定周期一般不超过半年。

## 附录 A

## 压力表检定记录基本格式

## 压力表检定记录

NO:

送检单位\_\_\_\_\_，检定日期\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

压力表名称\_\_\_\_\_，测量范围\_\_\_\_\_ MPa

制 造 厂\_\_\_\_\_，检定温度\_\_\_\_\_ ℃

出 厂 编 号\_\_\_\_\_，允许误差\_\_\_\_\_ MPa

级 别\_\_\_\_\_，分 度 值 \_\_\_\_\_ MPa

外 观 检 查\_\_\_\_\_，标准器允许误差\_\_\_\_\_ MPa

| 标准压力<br>MPa | 被检表轻敲后的示值 |    | 轻敲指针变动量 |    | 回程误差 |
|-------------|-----------|----|---------|----|------|
|             | 升压        | 降压 | 升压      | 降压 |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |
|             |           |    |         |    |      |

备注：

检定结果：符合 级 审核： 年 月 日 检定员： 年 月 日

注：检定记录用于全性能试验时，可酌情增加有关内容。

附录 B

压力表检定不合格通知书内页格式

检 定 结 果

检定用标准器名称:

准确度等级:

出厂编号:

检定温度:

不合格项目和内容:

## 附录 C

压力表允许误差计算值一览表

| 测量上限<br>准确度<br>等级 | 1       | 1.6      | 2.5     | 4       | MPa     |
|-------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 0.1               | ±0.001  | ±0.0016  | ±0.0025 | ±0.004  | =0.004  |
| 0.16              | ±0.0016 | ±0.00256 | ±0.004  | ±0.0064 | =0.0064 |
| 0.25              | ±0.0025 | ±0.004   | ±0.0062 | ±0.01   | =0.01   |
| 0.4               | ±0.004  | ±0.0064  | ±0.01   | ±0.016  | =0.016  |
| 0.6               | ±0.006  | ±0.0096  | ±0.015  | ±0.024  | =0.024  |
| 1                 | ±0.01   | ±0.016   | ±0.025  | ±0.04   | =0.04   |
| 1.6               | ±0.016  | ±0.0256  | ±0.04   | ±0.064  | =0.064  |
| 2.5               | ±0.025  | ±0.04    | ±0.062  | ±0.1    | =0.1    |
| 4                 | ±0.04   | ±0.064   | ±0.1    | ±0.16   | =0.16   |
| 6                 | ±0.06   | ±0.096   | ±0.15   | ±0.24   | =0.24   |
| 10                | ±0.1    | ±0.16    | ±0.25   | ±0.4    | =0.4    |
| 16                | ±0.16   | ±0.256   | ±0.4    | ±0.64   | =0.64   |
| 25                | ±0.25   | ±0.4     | ±0.62   | ±1      | =1      |
| 40                | ±0.4    | ±0.64    | ±1      | ±1.6    | =1.6    |
| 60                | ±0.6    | ±0.96    | ±1.5    | ±2.4    | =2.4    |
| 100               | ±1      | ±1.6     | ±2.5    | ±4      | =4      |
| 160               | ±1.6    | ±2.56    | ±4      | ±6.4    | =6.4    |
| 250               | ±2.5    | ±4       | ±6.2    | ±10     | =10     |
| 400               | ±4      | ±6.4     | ±10     | ±16     | =16     |
| 600               | ±6      | ±9.6     | ±15     | ±24     | =24     |
| 1000              | ±10     | ±16      | ±25     | ±40     | =40     |

中华人民共和国  
国家计量检定规程  
弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表  
JJG 52—1999  
国家质量技术监督局颁布

\*  
中国计量出版社出版  
北京和平里西街甲2号  
邮政编码 100013  
北京市迪鑫印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行  
版权所有 不得翻印

\*  
880 mm×1230 mm 16开本 印张1 字数13千字  
2000年2月第1版 2000年2月第1次印刷  
印数1—2 000  
统一书号 155026·1090